

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 09 – 001
от «19» сентября 2016г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта: **ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.**

Вид объекта: **Учебное здание.**

Адрес объекта: **454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75.**

№ п/п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть.	4	16, 17, 18, 19, 20	<p>Отсутствуют информационные указатели.</p> <p>Отсутствуют предупреждающие тактильные указатели перед препятствиями (дверные проемы, лестницы).</p> <p>На путях движения от входа до аудитории перепады высот (пороги).</p> <p>Зоны отдыха (лавочки) не адаптированы для инвалидов.</p>	К, С, О.	<p>Установка информационных указателей.</p> <p>Нанесение предупреждающих тактильных указателей перед препятствиями (дверные проемы, лестницы).</p> <p>К порогам установить накладки с углом наклона 1:10. Выровнять пол перед входом в аудиторию до уровня порогов.</p> <p>В коридоре к порогу установить пандус с углом наклона 1:10 на всю ширину коридора. Если не на всю ширину коридора, то с обязательным монтажом противоскальзывающих бортиков по краям пандуса высотой не менее 0,02 м. Либо демонтаж порога между колоннами с углом наклона 1:10.</p> <p>Адаптировать зоны отдыха для инвалидов (подлокотники, информационные знаки, освещение).</p> <p>Установить зоны отдыха каждые 30 метров на путях движения.</p> <p>(СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт.
-----	---	-------	---	--------------------	--	----------	--	-----------------

3.2	Лестница (внутри здания).	Есть.	5	21, 22	Отсутствует контрастная окраска проступей верхней и нижней ступеней. Отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Отсутствует левый поручень. Правый поручень не соответствует нормативу. Подступенок ступеней лестницы имеет выступы.	О, С.	Контрастная маркировка проступи верхней и нижней ступеней. Установка противососкальзывающих бортиков по краям ступеней высотой 0,02 м. Установка левого поручня. Правый поручень привести в соответствии с нормативами. Демонтировать выступы подступенка ступеней лестницы. (СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт.
3.3	Пандус (внутри здания).	Нет.	---	---	---	---	---	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник).	Нет.	---	---	---	К	При необходимости приобрести ступенькоход для инвалидов. (СП 59.13330.2012)	---

3.5	Дверь.	Есть.	6	23, 24, 25	<p>Ширина некоторых дверных проемов в свету менее 0,9 м.</p> <p>Некоторые ручки для открывания дверей не соответствуют нормативам (не нажимного типа; неконтрастны по отношению к дверному полотну).</p> <p>Высота порогов дверей более 0,014 м.</p>	О, К, С.	<p>Расширение дверных проемов с заменой дверного полотна с шириной не менее 0,9м. в свету.</p> <p>Установка на полотна дверей ручек для открывания нажимного типа П-образной формы.</p> <p>Неконтрастные ручки дверей заменить или выделить контрастно по отношению к дверному полотну.</p> <p>К порогам установить накладки с углом наклона 1:10. (СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).	Есть.	---	---	Отсутствуют зоны безопасности на этажах.	С, О, Г, К.	<p>Оборудовать зоны безопасности на каждом этаже. (СП 59.13330.2012)</p>	Текущий ремонт.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания.	ДП-И (Г) ДЧ-И (О)	4, 5, 6	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	Текущий ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.